# 2023 年自行监测方案

单位名称: 朔州金久铸业有限公司

编制时间: 2023 年 1 月

#### 一、排污单位概况

#### (一) 排污单位基本情况介绍

朔州金久铸业有限公司目前包括两个建设项目,分别为年产 10000 吨耐磨铸件和 1500 吨精密铸件生产线建设项目及年产 25 万吨 长石粉生产线建设项目,厂址位于山西省朔州市应县经济技术开发区 北园臧寨乡萧寨村西南。

年产 10000 吨耐磨铸件和 1500 吨精密铸件生产线建设项目占地 19500 平方米,应县经济技术开发区管理委员会以项目代码 2020-140622-33-03-003545 对本项目进行了备案,总投资 7000 万元, 劳动定员为 30 人,年工作 300 天,一大班制 (12 小时)生产,每天工作 11 小时,检修 1 小时。

年产 25 万吨长石粉生产线建设项目占地 7000 平方米,应县经济技术开发区管理委员会以项目代码 2020-140622-30-03-003544 对本项目进行了备案,总投资 3000 万元,劳动定员为 100 人,年工作 300 天,一大班制(12 小时)生产。

2020年11月19日,应县经济技术开发区管理委员会以应开环审[2020]7号下发了"关于朔州金久铸业有限公司年产10000吨耐磨铸件和1500吨精密铸件生产线建设项目环境影响报告表的批复"。

2020年11月19日,应县经济技术开发区管理委员会以应开环审[2020]6号下发了"关于朔州金久铸业有限公司年产25万吨长石粉生产线建设项目环境影响报告表的批复"。

朔州金久铸业有限公司实际建成年产10000吨耐磨铸件生产线

及年产25万吨长石粉生产线,本次排污许可申领范围为实际建成部分。待年产1500吨精密铸件生产线建成后,需变更排污许可证。

#### (二) 生产工艺简述

1、消失模铸造工艺:

消失模铸造工艺的主要技术流程有以下几步:制造消失模、造型、熔炼、浇注、落砂、热处理、抛丸等。

制造消失模:模型数控割床将 EPS 板(消失模)制成泡塑模型,涂挂特制耐高温涂料,干燥后即得消失模模型。消失模模具涂挂、烘干过程中会产生非甲烷总烃。

造型:采用自动造型线。空砂箱内填入底砂(陶瓷砂)振实,将干燥后的消失模模具放于底砂上并使其稳固,按工艺要求填满干砂,利用高差振动紧实,增加型砂的堆积密度并使得型砂充满模型的各个部位后刮平箱口,用塑料薄膜覆盖砂箱口。填砂工序会产生粉尘。

熔炼:废铁、回收料等进入中频电炉在1550℃下熔炼,然后使用行车将铁包水送至浇注区(含4个浇注工位)进行定点浇注。一期工程采用1台0.75吨中频炉,3台1吨中频炉(用一备二),2台2吨中频炉(用一备一)。此工序会产生烟尘和冶炼渣。

浇注:采用自动浇注线。在砂箱浇口位置放置浇冒,接真空泵将砂箱内抽负压形成真空,以维持浇注过程砂型不崩塌,将电炉融化的铁水导入浇冒口,此时消失模模型气化消失,金属液置换模型,复制出与泡塑模型一样的铸件。浇注工序会产生烟尘、非甲烷总烃,真空机组会产生非甲烷总烃。

落砂:浇注后铸型维持 3-5 分钟真空,铸件冷却后释放真空并翻箱落砂,铸件自然冷却即可得到毛坯,落砂进入全自动冷砂线。落砂、砂处理、砂转载工序会产生粉尘、废砂。

热处理: 半成品切除浇口, 打磨清理, 再将工件置入热处理炉内 进行热处理。打磨、清理工序会产生粉尘。

抛丸: 热处理后将工件置于抛丸机内进行抛丸处理, 抛丸工序在 抛丸机内密闭进行。利用高速旋转的抛丸器将大量抛丸抛出打击产品 表面, 以去除铸件表面的氧化皮和砂粒等非金属物, 使铸件表面一致 均匀。抛丸后即得成品铸件。此工序会产生粉尘。

详细工艺流程见下图:

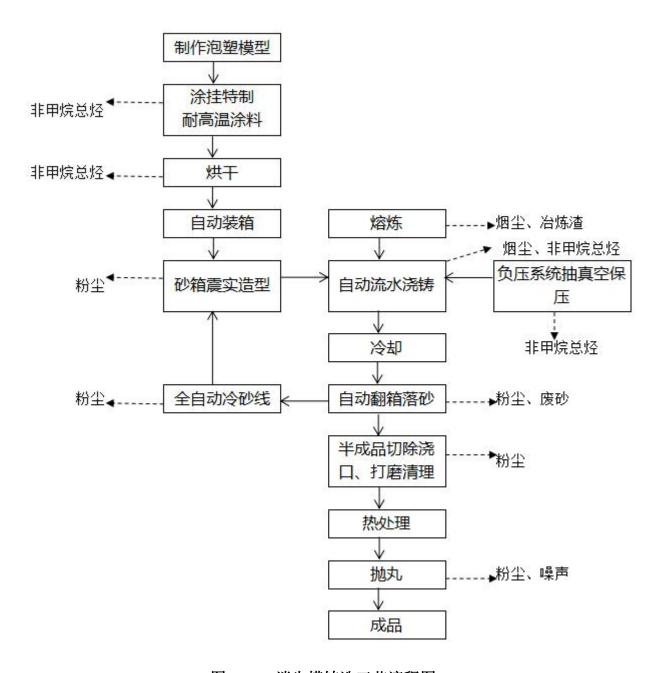


图 1-1 消失模铸造工艺流程图

#### 2、铁模覆砂工艺:

铁模覆砂工艺的主要技术流程有以下几步: 造型、熔炼、浇注、 落砂、热处理、抛丸等。

- 1) 造型:采用自动造型线。
- ①射砂:该工序主要采用射芯机进行,射芯机有砂桶、砂斗及模具车型三部分组成。合模后的金属型与模板之间形成空腔,覆膜砂(预先装载在射芯机中)通过电加热在压缩空气的作用下通过射砂孔填充此空腔并紧实,覆膜砂受热软化、固结,在金属型表面形成具有较高强度的 5~8mm 的覆砂层。射砂时间约为 1~2 秒。
- ②脱模:金属型和模板分离后,覆膜砂附着在金属型上,完成射砂工序。
- ③翻箱、合箱:通过液压翻箱机将下金属型翻转,然后通过合箱机将上、下金属型合箱,模具制成,将模具转运至浇注区。

铁模覆砂工艺的覆膜砂再生重复利用由建设单位另行委托其他单位处理。

射砂工段会产生少量粉尘和非甲烷总烃, 翻箱会产生粉尘。

- 2) 熔炼: 废铁、回收料等进入中频电炉在1550℃下熔炼。一期 工程采用1台0.75 吨中频炉,3台1吨中频炉(用一备二),2台2 吨中频炉(用一备一)。此工序会产生烟尘和冶炼渣。
- 3) 浇注:采用自动浇注线。将电炉里融化的铁水注入铁水包,使用行车将铁水包送至浇注区(含2个浇注工位)进行定点浇注。浇注铁水需要注意浇注的速度,让铁水注满整个型腔。浇注工序会产生

烟尘、非甲烷总烃。

- 4) 落砂: 稍待冷却后开箱,然后翻箱,再进行砂箱吹扫,砂铁分离后分拣装箱。落砂工序会产生粉尘。
- 5) 热处理: 半成品切除浇口, 打磨清理, 再将工件置入热处理炉内进行热处理。打磨、清理工序会产生粉尘。
- 6) 抛丸: 热处理后将工件置于抛丸机内进行处理, 抛丸后即得成品铸件。此工序会产生粉尘。

详细工艺流程见下图:

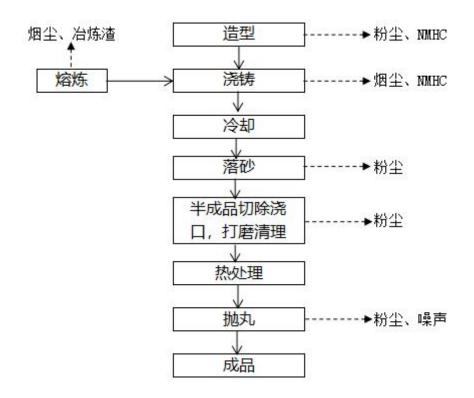


图 1-2 铁模覆砂生产工艺

# (三) 污染物产生、治理和排放情况

表 1-1 废气产生、治理和排放情况一览表

| 序号 | 污染源类型 | 污染源名称                       | 治理设施   | 治理设施数量 | 排放口编号 | 排放口类型 | 排气筒高度(m) | 排气筒内径(m) |
|----|-------|-----------------------------|--|--------|-------|-------|----------|----------|
| 1  |       | 熔炼除尘排口<br>浇注、涂装、砂处<br>理磨气排口 | 布袋除尘器1套,熔炼及浇铸(颗粒物)共用                                     | 1 1    | DA001 | 一般排放口 | 15       | 0. 5     |
| 2  | 有组织废气 |                             | 催化燃烧+活性炭吸附<br>1套,涂装与浇铸工序<br>共用<br>布袋除尘器1套,落砂、<br>砂处理工序共用 | 2      | DA002 | 一般排放口 | 15       | 0.8      |
| 3  |       | 清理除尘排口                      | 布袋除尘器3套;两台<br>抛丸机各配套一套除<br>尘,打磨工序与抛丸除<br>尘后废气共用一套除<br>尘  | 3      | DA003 | 一般排放口 | 15       | 0. 5     |
| 6  | 无组织废气 | /                           | 设备置于封闭厂房   | /      | /     | /     | /        | /        |

#### 表 1-2 废水产生、治理和排放情况一览表

|   |    |          |       |                  | 污染治理设施       |                  |      |       |      |        |        |           |
|---|----|----------|-------|------------------|--------------|------------------|------|-------|------|--------|--------|-----------|
| , | 序号 | 废水<br>类别 | 污染物种类 | 污染治<br>理设施<br>编号 | 污染治理设<br>施名称 | 污染治<br>理设施<br>工艺 | 排放去向 | 排放 方式 | 排放规律 | 排放口 编号 | 排放口名 称 | 排放口<br>类型 |

| 1 | 生活污水 | 化学需氧量,氨氮<br>(NH3-N),总磷<br>(以P计),pH值,<br>悬浮物,五日生化<br>需氧量,五日生化<br>量 | / | / | / | 进入其他<br>单位(排<br>入园区污<br>水处理<br>厂) | 间接排放 | 间断排放,排放期间流量不<br>稳定且无规律,但不属于冲<br>击型排放 | / | / | / |
|---|------|---|---|---|---|-----------------------------------|------|--------------------------------------|---|---|---|
|---|------|---|---|---|---|-----------------------------------|------|--------------------------------------|---|---|---|

# 表 1-3 固体废物及危废产生、治理和排放情况一览表

|   |     |           |                |  |                  |    |                  | 国体废物排放           | 信息         |        |       |          |      |      |         |            |          |      |                     |
|---|-----|-----------|----------------|--|------------------|----|------------------|------------------|------------|--------|-------|----------|------|------|---------|------------|----------|------|---------------------|
|   |     |           |                |  |                  |    | 固体废              | <del>l</del> -2m |            |        |       |          |      | 处理   | 去向      |            |          |      |                     |
|   | 序号  | 固体废物      | 1              |  | を物 固体废物          |    | ∜物│<br>○○○       | I                | 自行师        | 心友 白纪· |       | 利用 自     | ョシティ |      | 转       | 侈量(t⊅      | /a)      | 排放   | 量 其他信息              |
|   | , , | 来源        | 名称 和           |  | 类                | 描述 | (t/a)            |                  | 量(t        |        | (t/a) |          | (t/  |      | 委托<br>量 | 利用 委:<br>[ | 托处置<br>量 | (t/a | _                   |
| 1 |     | 熔炼        | 冶炼渣            |  | 冶炼渣              |    | 一般工<br>业固体<br>废物 | 冶炼渣              | ì          | 103    | 3. 5  | 委托 利用    | 0    | 0    | 0       | 103. 5     | 0        | 0    | 送往附近水<br>泥厂回收利<br>用 |
| 2 |     | 理及旧<br>再生 | 废砂             |  | 其它固体废物<br>半液态、液态 |    | 一般工<br>业固体<br>废物 | 废砂               |            | 21     | .4    | 委托利用     | 0    | 0    | 0       | 214        | 0        | 0    | 送附近砖厂<br>作为建材使<br>用 |
| 3 | 清   | 世         | 废浇冒口、<br>格铸件等废 |  | 其它固体废物<br>半液态、液态 |    | 一般工<br>业固体<br>废物 | 废浇冒口、<br>格铸件等废   |            | 206    | 68    | 自行利用     | 0    | 2068 | 3 0     | 0          | 0        | 0    | 返回生产工<br>序          |
| 4 | 浇注、 | 冷却        | 活性炭            |  | 危险废物             | 勿  | 危险废<br>物         | HW49             |            | 334.   | . 92  | 委托<br>处置 | 0    | 0    | 0       | 0          | 334. 92  | 0    |                     |
| 5 | 清   | 理         | 粉尘灰            |  | 其它固体废物<br>半液态、液态 |    | 一般工<br>业固体<br>废物 | 除尘灰              | ζ          | 168    | 87    | 委托利用     | 0    | 0    | 0       | 1687       | 0        | 0    | 送往附近水<br>泥厂回收利<br>用 |
|   |     |           |                |  |                  |    | 委                | 托利用、委排           | <b>毛处置</b> |        |       |          |      |      |         |            |          |      |                     |

|   | 序号     固体废物来源 |         | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称      | 危险废物利用和<br>危险废物经营许 |   |
|---|---------------|---------|--------|--------|-------------|--------------------|---|
| 1 | 金             | 定属熔炼(化) | 冶炼渣    | 一般工业团  | <b>固体废物</b> | 水泥厂                | / |
| 2 |               | 清理      | 粉尘灰    | 一般工业固  | 水泥厂         | /                  |   |
| 3 |               | 浇注、冷却   | 活性炭    | 危险原    | /           | /                  |   |
| 4 | 砂             | 处理及旧砂再生 | 废砂     | 一般工业团  | 砖厂          | /                  |   |
|   |               |         | 自行     |        |             |                    |   |
|   | 序号            | 固体废物来流  | 原固体房   | 受物名称   | 国体废物类别      | 自行处置描述             |   |
|   |               |         | ·      |        |             |                    |   |

# 二、排污单位自行监测开展情况简介

#### (一) 编制依据

- 1、依据《朔州市 2020 年重点排污单位名录》,本单位不属于重点排污单位;依据《固定污染源排许可分类管理名录》(2019 年版)本单位为简化管理单位。
  - 2、排污单位自行监测技术指南及排污许可证申请与核发技术规范
    - (1) 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017);
    - (2) 《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令 第48号);
  - (3)《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》 (HJ1115-2020):
    - (4) 《企业自行监测方案编制指南(2020版)》。

#### (二) 监测手段和开展方式

为认真履行企业自行监测的职责,我单位拟采取的自行监测手段为手工监测,手工开展方式为委托监测。

委托监测项目为厂界有组织废气、无组织废气以及厂界噪声的监测。 如更改监测手段或开展方式,需重新编制自行监测方案。

## (三) 自动监测情况

项目监测全部采用手工监测, 无自动监测。

# (四) 实验室建设情况

我单位采取的自行监测手段为手工监测,手工开展方式为委托监测, 因此,我单位无实验室。

# 三、监测内容

# (一) 废气监测

#### 1、废气监测内容

本项目无有组织排放口。监测点位、监测项目及监测频次见表 3-1。

表 3-1 废气污染源监测内容一览表


| 序号 | 污染源<br>类型     | 污染源名<br>称  | 监测点位               | 监测项目      | 手工监测<br>频次  | 手工监测采样方<br>法及个数                      | 测试要求   | 排放方式<br>和排放去<br>向                            |  |
|----|---------------|------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1  |               | 熔炼除尘<br>排口 | 排气筒上               | 颗粒物       | 1次/年,1 天/次  | 非连续采样 至少3个                           | 同期监测烟气<br>流速,烟气温<br>度,烟气压力,<br>烟气含湿量,氧<br>含量 |  |  |
| 2  | 有组织 浇注、涂 装、砂处 | 排气筒        | 颗粒物                | 1次/年,1天/次 | 非连续采样 至 少3个 | 同期监测烟气<br>流速,烟气温<br>度,烟气压力,<br>烟气含湿量 | 有组织排放,大气                                     |  |  |
| 2  | 废气            | 理废气排口      | 上                  | 非甲烷总 烃    | 1次/年,1天/次   | 非连续采样 至少3个                           | 同期监测烟气<br>流速,烟气温<br>度,烟气压力,<br>烟气含湿量         | <i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |
| 3  |               | 清理除尘 排口    | 排气筒上               | 颗粒物       | 1次/年,1      | 非连续采样 至少3个                           | 同期监测烟气<br>流速,烟气温<br>度,烟气压力,<br>烟气含湿量         |  |  |
| 4  | 无组织           | /          | 厂界上<br>风向 1<br>个监控 | 颗粒物       | 1次/年,1天/次   | 每次至少4个样                              | 同期监测温<br>度、气压、风<br>速、风向,记<br>录生产负荷           | 无组织排   |  |
| 5  | 废气            | /          | 点下风向4个监控点          | 非甲烷总 烃    | 1次/年,1天/次   | 每次至少4个样                              | 同期监测温<br>度、气压、风<br>速、风向,记<br>录生产负荷           | 放,大气   |  |

## 2、废气监测点位示意图

(1) 有组织排放监测点位

全厂共有3个大气有组织排放口,且排放口均无无旁路,在排气筒上

设置监测孔。废气监测布点示意见下图。

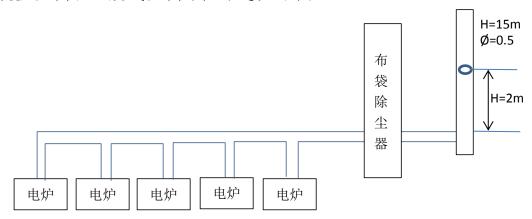

①熔炼除尘排放口

图 3-1 熔炼工序治理流程图(DA001)

②浇注、涂装、砂处理废气治理

图 3-2 浇注、涂装、砂处理废气治理流程图(DA002)

#### ③清理废气治理


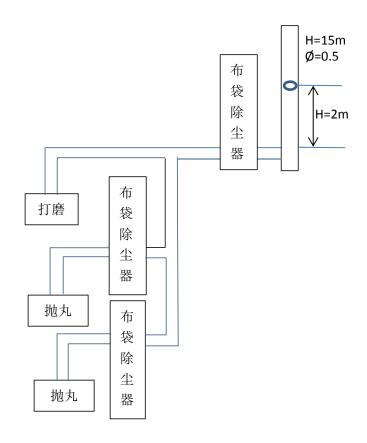


图 3-3 清理废气治理流程图(DA003)

# ⑥无组织监测

本项目厂界无组织监测按照厂界外 20m 处上风向设参照点,下风向设监控点。厂界无组织监测布点见图 3-4。

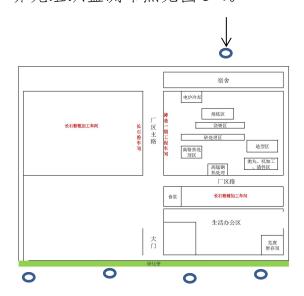

#### 图 3-4 无组织监测点位图(以监测期间风向为准)

#### 3、废气监测方法及使用仪器

废气污染物监测方法及使用仪器情况见表 3-2。

表 3-2 废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目             | 采样方法及依据   | 样品保存方法                 | 分析方法及依据                                       | 检出限<br>mg/m3 | 仪器设备名称<br>和型号  |
|----|------------------|---|------------------------|---|--------------|--|
| 1  | 非甲烷总烃            | 固定污染源排气<br>中颗粒物测定与<br>气态污染物采样<br>方法<br>GB/T16157-1996                     | <br> 避光保存,48h<br>  内分析 | 固定污染源废气总烃、甲<br>烷和非甲烷总烃的测定气<br>相色谱法(HJ38-2017) | 0.07         | 气相色谱仪  |
| 2  | 颗粒物              | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 (HJ836-2017) | 密封妥善保存                 | 固定污染源废气 低浓度<br>颗粒物的测定 重量法<br>(HJ836-2017)     | 1            | ①ZR3260D\崂<br>应 3012H 自动<br>烟尘器测试仪<br>②十万分之一<br>电子天平 |
| 5  | 非甲烷总 经 (无组 织)    | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T55—2000  |                        | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-<br>气相色谱法(HJ604-2017)  | 0.07         | 气相色谱仪  |
| 6  | 颗粒物<br>(无组<br>织) | 大气污染物无组<br>织排放监测技术<br>导则<br>HJ/T55-2000                                   |                        | 环境空气 总悬浮物颗粒<br>物的测定 重量法<br>GB/T15432-1995     | 0.001        | ①环境空气颗<br>粒物综合采样<br>器、②万分之<br>一电子天平                  |

## (二) 废水监测

本项目废水主要为生活污水,污水排入园区污水处理厂。

#### (三) 厂界噪声监测

#### 1、厂界噪声监测内容

厂界噪声监测内容见表 3-5。

表 3-5 厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设  | 监测<br>项目    | 监测频次                       | 监测方法及依据  | 方法检出限    | 仪器设备名称<br>和型号     |
|---|-------------|----------------------------|--|----------|-------------------|
| 厂界北侧 1 <sup>#</sup> 、厂界<br>东侧 2 <sup>#</sup> 、厂界南侧<br>3 <sup>#</sup> 、厂界西侧 4 <sup>#</sup> | $L_{ m eq}$ | 1次/季度,1<br>天/次,每天<br>昼夜各一次 | 《工业企业厂界环<br>境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)<br>2级标准 | 35dB (A) | 多功能声级计<br>AWA5680 |

#### 2、监测点位示意图

厂界噪声监测布点为厂界四周,厂界四周各设1个点,共4个监测点位,具体见图3-5。

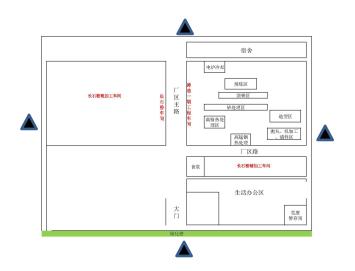


图 3-5 噪声监测点位图

## (四)排污单位周边环境质量监测

根据其环评及环评批复,未对其周边环境质量提出监测要求,因此,不安排监测。

## 四、自行监测质量控制

排污单位应建立自行监测质量管理制度,按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制工作。委托取得检验检测资质的社会环境监测单位代为开展自行监测的,排污单位不需建立监测质量体系,但必须对社会环境监测单位的资质进行严格确认,对社会环境监测单位的现场监测工作进行全程监督,并留存监督证据。以下质量保证措施需要根据自测方案的监测内容进行增减,确保质量保证措施覆盖所有的监测环节。

#### (一) 手工监测质量保证

- (1)监测机构和人员要求:排污单位自测机构应当在山西省生态环境厅备案,自测机构的监测人员应当在山西省生态环境厅备案;接受委托任务的社会环境监测单位必须取得检验检测机构资质并在有效期内,并在山西省生态环境厅备案。
- (2) 监测分析方法要求:采用国家标准方法、行业标准方法或国家环保部推荐方法。
- (3) 仪器要求: 所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用,按规范定期校准。
- (4) 环境空气、废气监测要求:按照《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017)及修改单、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)和《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等相关标准及规范的要求进行,按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。
- (5)噪声监测要求:布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)

中的要求进行,声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

(6) 记录报告要求: 现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经"三校""三审"。

# 五、执行标准

表 5-1 污染物排放执行标准

| 污染源<br>类型 | 序号 | 污染源名称                 | 标准名称   | 监测项目   | 浓度限值<br>(mg/m³)            | 排放速<br>率(kg/h) | 确定依据 |
|-----------|----|-----------------------|--|--------|----------------------------|----------------|------|
|           | 1  | 熔炼除尘排口                | 《铸造工业大气污                                     | 颗粒物    | 30                         | /              |      |
| 有组织 废气    |    | 浇注、涂装、                | 染物排放标准》GB<br>39726-2020                      | 颗粒物    | 30                         | /              |      |
|           | 2  | 於注、深表、<br>砂处理废气排<br>口 | 《山西省重点行业<br>挥发性有机物<br>(VOCS)2017年专<br>项治理方案》 | 非甲烷总烃  | 60                         | /              | 现行标准 |
|           | 3  | 清理除尘排口                | 《铸造工业大气污染物排放标准》GB<br>39726-2020              | 颗粒物    | 30                         | /              |      |
|           | 4  |                       |  | 颗粒物    | 5                          | /              |      |
| 无组织 废气    | 5  | 厂区                    | 《铸造工业大气污<br>染物排放标准》GB<br>39726-2020          | 非甲烷总 烃 | 10 (监控点<br>处 1h 平均<br>浓度值) |                | 现行标  |
|           | 6  |                       | 37720-2020                                   | 非甲烷总 烃 | 30 (监控点<br>处任意一次<br>浓度值)   |                | 准    |
| 厂界噪声      |    |                       | 《工业企业厂界环                                     | 昼间     | 60dB(A)                    | /              | 环评   |
|           | 6  | 厂界 1-4#点              | 境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)                   | 夜间     | 50 dB(A)                   | /              | 标准   |