2022 年自行监测方案

单位名称: 怀仁市广厦制砖有限责任公司

编制时间: 2022 年 3 月 22 日

目 录

一、排污单位概况	1
(一)排污单位基本情况介绍	1
(二) 生产工艺简述	1
(三)污染物产生、治理和排放情况	4
二、排污单位自行监测开展情况	6
(一) 自行监测方案编制依据	6
(二) 监测手段和开展方式	6
(三) 自动监测情况	6
三、监测内容	7
(一) 大气污染物排放监测	7
(二) 水污染排放监测	10
(三) 厂界噪声监测	10
(四) 土壤环境质量监测	11
(五)排污单位周边环境质量监测	11
四、自行监测质量控制	12
(一) 手工监测质量控制	12
(二) 自动监测质量控制	12
五、执行标准	12

一、排污单位概况

(一)排污单位基本情况介绍

- 1、怀仁市广厦制砖有限责任公司位于怀仁市金沙滩镇田庄村南 2000km,占地面积 104112.5 平方米现有职工 170 人,属粘土砖瓦及建筑砌块制造,主要污染物为废气,主要产品煤矸石烧结多孔砖,设计生产能力 24000 万块,实际生产能力 24000 万块。
- 2、怀仁市广厦制砖有限责任公司成立于 2012 年 6 月, 2012 年 7 月怀仁县环境保护局以怀环函 [2012] 304 号《关于〈怀仁县广厦制砖有限责任公司年产 24000 万块煤矸石烧结多孔砖生产线建设项目环境影响报告表〉的批复》予以批复,2016 年 12 月怀仁县环境保护局以怀环函 [2016] 224 号《关于怀仁县广厦制砖有限责任公司年产 24000 万块(12000 万块)煤矸石烧结多孔砖生产线建设项目竣工环境保护验收意见的函》备案。

(二) 生产工艺简述

我单位利用煤矸石生产烧结砖。采用适合的煤矸石烧结工艺, 半硬塑挤出成型。由机械码富车、车运转系统依靠半自动化控制, 烧成温度由微机监控。为确保生产高质量的煤矸石烧结砖,确保 生产线的可靠和各项技术性能,主机及关键设备选用国产最先进 的设备。

(1) 原料制备

煤矸石、页岩由装载机卸进板式给料机,经颚式破碎机破碎 后再进入锤式破碎机,锤式破碎机破碎后再过筛,筛上料进入滚 磨机或送到细碎锤破。由皮带机送入陈化库陈化。

(2) 原料陈化处理

原料由胶带输送机送入陈化库里进行陈化处理,其主要过程 为可逆移动。配料皮带按一定规律,将经过第一次混合的原料均 匀地分布在陈化库中,经3天充分陈化后,由多斗挖掘机挖出, 送至胶带输送机。经陈化后的原料,颗粒易疏解,原料中水分均 匀化程度提高,从而使原料颗粒表面和内部性能更加均匀,更趋 一致,提高混合料的成型性能,对正常稳定生产作用较大。

(3) 成型及切码运

陈化后的混合料,经搅拌机搅拌加水、达到成型所需水分, 再进入真空挤出机挤出成型,经切条机、切坯机、由机械将砖坯 码放到车上,进入干燥室干燥。

(4)干燥与焙烧

干燥焙烧采用一次码烧工艺。

干燥室热源来自隧道窑余热,通过系统调节送风温度及风量大小,确保砖坯干燥质量,干燥好的砖坯送入隧道窑。

隧道窑内宽为 6.9 米, 窑体结构设计成平吊顶结构, 以全内燃为主, 不需外投煤。隧道窑设有排烟系统、场环系统、余热系统。该窑断面大、产量高, 断面温差小, 保温性能好、窑炉设自

动监控系统,焙烧热工参数稳定,保证了烧成质量,烧成周期为41小时,烧成最高温度为1050℃,不合格的产品回到破碎机破碎后,作为原料,回收利用。

(5)卸车打包

烧成后合格的产品采用机械卸车打包后,运至成品堆场特售。 生产工艺流程图见图 1-1。

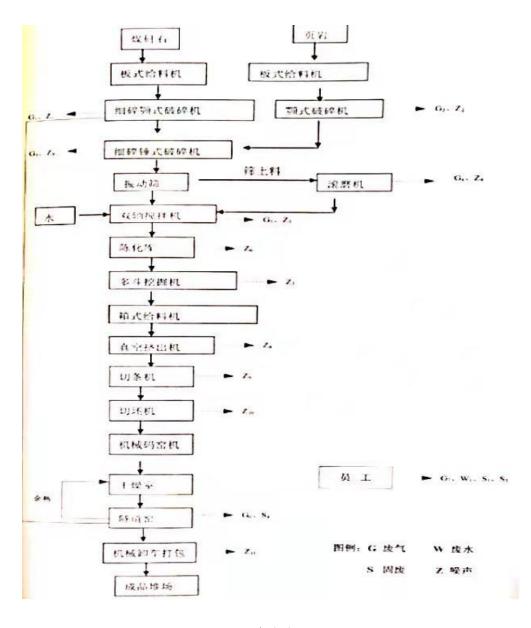


图 1-1 工艺流程图

(三)污染物产生、治理和排放情况

1、废气

我单位的主要大气污染物为原料和产品储运、转载过程中产生的无组织颗粒物和隧道窑煅烧的烟尘,以及原料和产品破碎、研磨产生的有组织颗粒物。

针对以上污染源,公司均采取了相应的污染防治措施,我单位废气产排污节点、污染物及污染治理情况详见表 1-1。

生产设施 名称	对应产 污环节 名称	污染物种 类	排放 形式	污染治理 措施	有组排口号	有组排口放名称	排气 筒高 度	排放 口 类型
破碎机	破碎	颗粒物	有组织	布袋除尘器	DA002	破疾气排口	15m	一般 排放 口
隧道窑	煅烧	颗粒物、二 氧化硫、氮 氧化物、氟 化物	有组织	湿法脱硫	DA001	窑废 气排	15m	一般排放口
产品堆场	产品储 产组织 排放	颗粒物	无组 织	/	/	/	/	/
原料堆场	原料储 存过程 无组织 排放	颗粒物	无组 织	/	/	/	/	/

表 1-1 废气产排污节点、污染物及治理设施信息表

2、废水

我单位的废水主要为生活污水,生产不产生废水。生活污水水质简单,经收集沉淀后用于原料堆场及厂区道路洒水抑尘,不外排。我单位废水产排污节点、污染物及污染治理情况详见表1-2。

表 1-2 废水类别、污染物及治理设施信息表

废水类别	污染物种类	污染治理措 施	排放去	排放 規律	排放 口编 号	排放 口 类型
生活污水	化学需氧量,氨 氮(NH3-N),总 磷(以P计), 悬浮物,五日生 化需氧量,pH值	一级沉淀	不外排	/	/	/

3、噪声

我单位主要产噪声设备有破碎机、搅拌机、挤出机、切条机、切坯机等。采取建筑隔声、基础减震等降噪措施。噪声经过厂房的屏蔽,室外噪声强度可以大大降低,噪声经过空气吸收、绿化带吸收、厂房屏蔽后,可有效降低噪声对周围环境的影响,可使厂界噪声达到相应标准要求。我单位噪声设备源及治理措施信息详见表 1-3。

表 1-3 主要噪声设备源及治理措施信息表

噪声源位置	噪声源	排放特性	控制措施
厂房	破碎机	连续	密闭、减振、吸声材料
	滚磨机	连续	密闭、隔音、减振
	挤出机	连续	密闭、隔音、减振
	切条机	连续	密闭、隔音、减振
	切坯机	连续	密闭、隔音、减振

4、固体废物

我单位生产过程产生的固废主要是破碎机的除尘灰和隧道 窑除尘灰。其中破碎机的除尘灰返回生产系统作为原料,隧道窑 除尘灰作为建筑材料外售。固体废物产生及处理处置信息详见表 1-4。

表 1-4 固体废物产生及处理处置信息表

类型	产污环节	固废名称	产生量 (t/a)	处理处置方式
一般工	破碎	除尘灰	147. 21	返回生产系统作为原料
业固废	烧结	除尘灰	225. 24	作为建筑材料外售

二、排污单位自行监测开展情况简介

(一) 自行监测方案编制依据

- 1、依据《朔州市 2021 年重点排污单位名录》,我单位属非重点排污单位;依据《固定污染源排许可分类管理名录(2019年版)》,我单位为重点管理单位。
- 2、本次编制自行监测方案依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)。

(二) 监测手段和开展方式

- 1、监测手段: 我单位所有项目监测均采用手工监测方式。
- 2、开展方式:委托监测。

(三) 自动监测情况

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018),我单位无需安装自动监测系统。

三、监测内容

(一) 大气污染物排放监测

1、监测内容

我单位废气主要排放源为隧道窑和破碎机,各设一个废气排放口。监测点位、监测项目及监测频次见表 3-1。

表 3-1 废气污染源手工监测内容一览表

序号	污染源 类型	污染 源名 称	排放口 名称	监测点 位	监测 项目	监测 频次	样品 个数	
		破碎 机	DA002	破碎废气排放口	颗粒物	1次/年	每次非连续采样至少3个	
1	固定源 废气		隧道 窑	DA001	窑废气 排口	颗粒物、 二氧化 硫、氮氧 化物、氟 化物	1次/半	每次非连续采 样至少3个
2	无组织 废气	厂界	/	厂界外 下风向 4 个监控 点	颗粒物、 二氧化 硫、氟化 物	1次/年	每次采样至少4个	

2、手工监测点位示意图

废气监测点位示意见图 3-1 至 3-3。

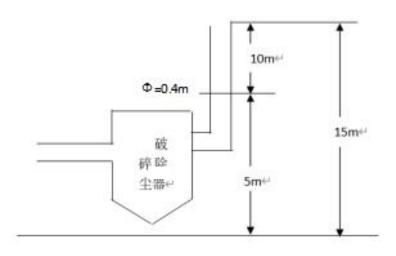


图 3-1 破碎废气手工监测点位示意图

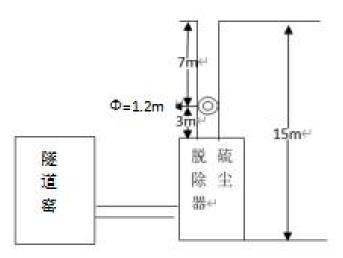


图 3-2 隧道窑废气手工监测点位示意图

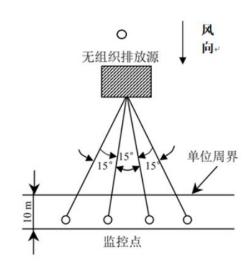


图 3-3 无组织废气手工监测点位示意图

3、废气手工监测方法及使用仪器

废气污染物手工监测方法及使用仪器情况见表 3-2。

表 3-2 废气污染物手工监测方法及使用仪器一览表

序号	监测项 目	采样方法 及依据	样品保 存方法	监测分析方法及 依据	方法 检出 限	监测仪 器设备 名称和 型号	
1	二氧化硫	《废技(HJ/T397 -2007) 《杂中测态采(GB/T161 57-1996)	/	固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m 3	FY-YQ20 1 智能烟 尘(气) 测试仪	
2	颗粒物		(HJ/T397 -2007) 《固定污	常温保存	固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996	/	FY-YQ20 1 智能烟 尘(气) 测试仪
3	氮氧化 物		/	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m 3	FY-YQ20 1 智能烟 尘(气) 测试仪	
4	氟化物		57-1996)	常温保存	大气固定污染源 氟化物的测定 离 子选择电极法 HJ/T 67-2001	6×10 -2 mg/m3	离子选择电极
5	无组织 颗粒物	大气污染 物无组织 排放监测	常温保存	环境空气 总悬浮 颗粒物的测定 重 量法 GB/T 15432-1995	0.001 mg/m3	FY-DQ10 1 大气颗 粒物综 合采样 器	
6	无组织 二氧化 硫	技术导则 HJ/T55—2 000	液温度 保持在 23~ 29℃	环境空气 二氧化 硫的测定 甲醛吸 收-副玫瑰苯胺分 光光度法 HJ482-2009	0.004 mg/m3	FY-DQ10 1 大气颗 粒物综 合采样 器	

序号	监测项 目	采样方法 及依据	样品保存方法	监测分析方法及 依据	方法 检出 限	监测仪 器设备 名称和 型号
7	无组织 氟化物		干燥保存	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样 氟离子选择电极 法 HJ480-2009	/	FY-DQ10 1 大气颗 粒物综 合采样 器

(二) 水污染物排放监测

我单位的废水主要为生活污水。生活污水水质简单,经收集 沉淀后用于原料堆场及厂区道路洒水抑尘,不外排。因此我单位 废水无需监测。

(三) 厂界噪声监测

1、厂界噪声监测内容

根据环评报告书及环评批复的相关内容,具体监测项目及监测频次见表 3-3。

表 3-3 厂界噪声监测内容一览表

点位布设	监测 项目	监测频次	监测方法及依据	方法 检出限	仪器设备名 称和型号
厂界四周各 设置一个监 测点	Leq	1 次/季度 (昼、夜各 一次)	《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中5测量方法	35dB	HS6288 智 能 声级计

2、监测点位示意图

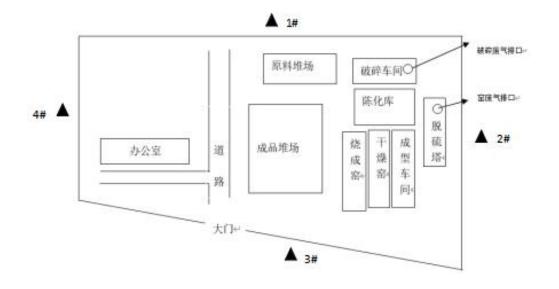


图 3-4 噪声监测点位示意图

(四) 土壤环境质量监测

环境影响评价报告表及其批复和其他环境管理没有要求我单位开展单位土壤环境质量监测。

(五)排污单位周边环境质量监测

环境影响评价报告表及其批复和其他环境管理没有要求我单位开展单位周边环境质量监测。

四、自行监测质量控制

(一) 手工监测质量控制

- 1、监测机构和人员要求:排污单位自测机构应当在山西省 生态环境厅备案,自测机构的监测人员应当在山西省生态环境厅 备案;接受委托任务的社会环境监测单位必须取得检验检测机构 资质并在有效期内,并在山西省生态环境厅备案。
 - 2、监测分析方法要求:采用国家标准方法、行业标准方法

或国家生态环境部推荐方法。

- 3、仪器要求: 所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用, 按规范定期校准。
- 4、废气监测要求:按照《环境空气质量手工监测技术规范》 (HJ194-2017)及修改单、《固定源废气监测技术规范》 (HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术 规范》(HJ/T373-2007)和《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等相关标准及规范的要求进行,按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。
- 5、噪声监测要求:布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的要求进行,声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。
- 6、记录报告要求:现场监测和实验室分析原始记录应详细、 准确、不得随意涂改。监测数据和报告经"三校""三审"。

(二) 自动监测质量控制

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)的要求我单位不需自行监测。

五、执行标准

各类污染物排放执行标准见表 5-1。

表 5-1 污染物排放执行标准

污染源 类型	序号	污染源 名称	标准名称	监测项目	标准限值	标准来源
	1	隧道窑	《砖瓦工业大气 污染物排放标 准》修改单生态 环境部公告 2020 年第 71 号	二氧化硫	150	
固定源	2	隧道窑		颗粒物	30	
废气	3	隧道窑	《砖瓦工业大气	氮氧化物	200	现行标准
	4	隧道窑	污染物排放标 准》GB	氟化物	3	
	5	破碎机 和研磨 机	29620-2013	颗粒物	30	
	1		《砖瓦工业大气	颗粒物	1. 0	
无组织 废气	2	厂界	污染物排放标 准》GB	二氧化硫	0. 5	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3		29620-2013	氟化物	0.02	
广果品	nd.	《工业企业厂界 环境噪声排放标	Leq (昼 间)	60	环评执行	
厂界噪声	1	厂界	准》 GB12348-2008 2 类	Leq(夜 间)	50	标准